



reddot winner 2020
best of the best




reddot winner 2020
best innovative product

MONTAGEANLEITUNG 2025


Be smart




MONTAGE DER ABSCHLUSSPROFILE

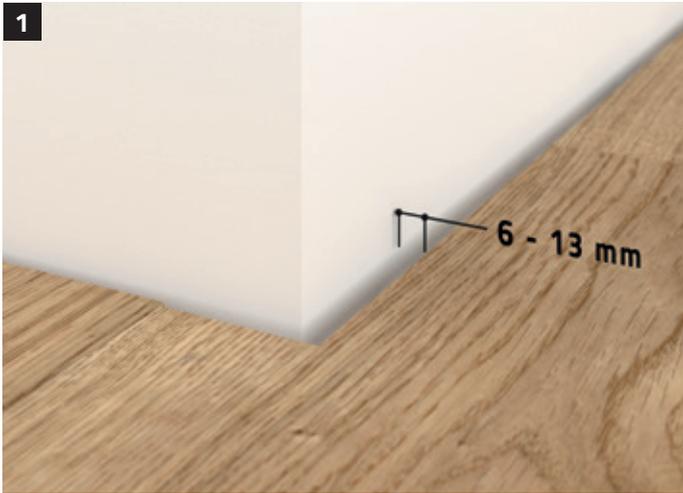

Die Breite der Anschlussfuge sollte je nach verwendetem Abschlussystem zwischen 6 und 13 mm sein. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Stärke des Bodenbelags. Unsere Systeme des Typs X5 können bereits ab einer minimalen Bodenbelagsstärke von 5 mm eingesetzt werden.

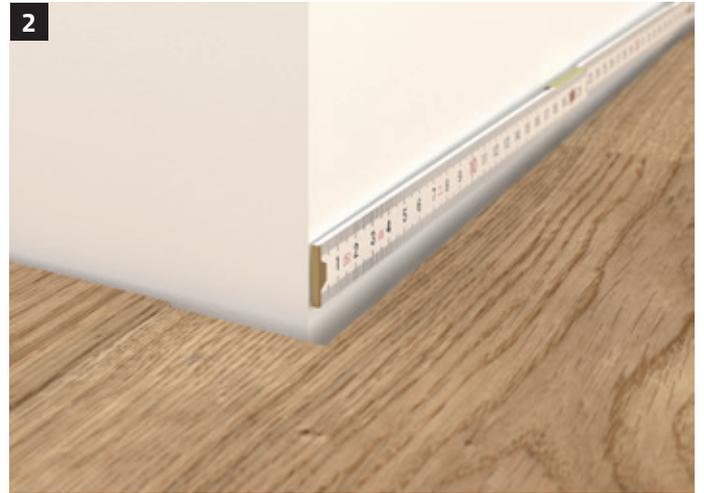


Die Abmessungen für die Profilschnitte werden an den Wandflächen abgenommen. Gehrungsschnitte für Innen- und Außenecken werden hierbei berücksichtigt.

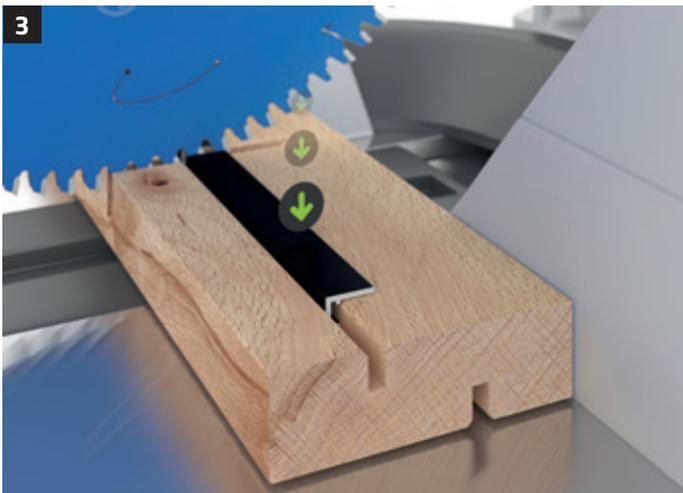


Die Profile werden passend abgelängt. Hierbei wird in einem Arbeitsgang der Gehrungsschnitt für Innen- oder Außenecke angebracht. Das Profil wird dabei sicher in unserer Schritthilfe positioniert. Das Profil kann somit beim Schneidevorgang nicht verkanten.



Die Montageclips werden stirnseitig in das Abschlussprofil eingeschoben. Achtung: In der Abschlussleiste sind zwei gegenüberliegende Vorsprünge eingearbeitet, zwischen denen die Montageclips leichtgängig geführt werden.

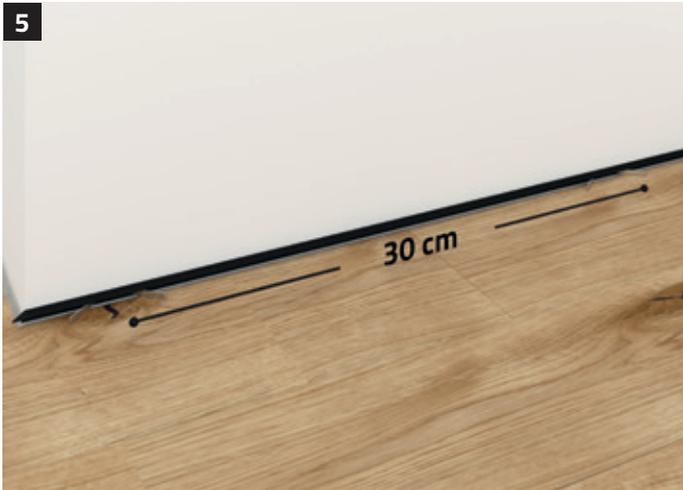

Montageclips alle 30 cm in die Abschlussleiste einsetzen.

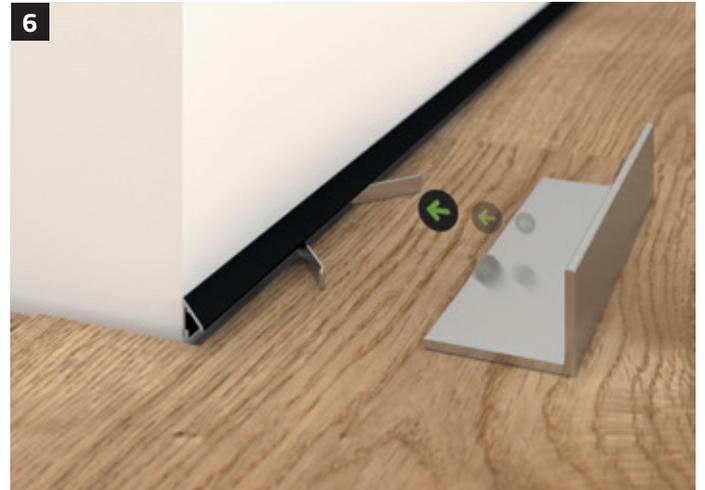

Das Abschlussprofil mit den eingeschobenen Montageclips wird nun an der Wandfläche in Montageposition gebracht. Mit der Montagehilfe werden die Montageclips vorsichtig aufgespreizt, indem mit der Montagehilfe die Montageclips Richtung Wand gedrückt werden.




Sobald der Spannvorgang abgeschlossen ist, wird das Abschlussprofil nach unten gedrückt und die Montagehilfe abgezogen. Nun wiederholt sich der Spann- und Montagevorgang, bis alle Montageclips eines Abschlussprofils gespannt und versenkt sind. Zu evtl. Korrekturen kann das Abschlussprofil jederzeit aus der Anschlussfuge entnommen werden.



Das Abschlussprofil ist montiert. Nach einer kurzen Kontrolle kann das nächste Teilstück montiert werden.


MONTAGE DER ÜBERGANGSPROFILE

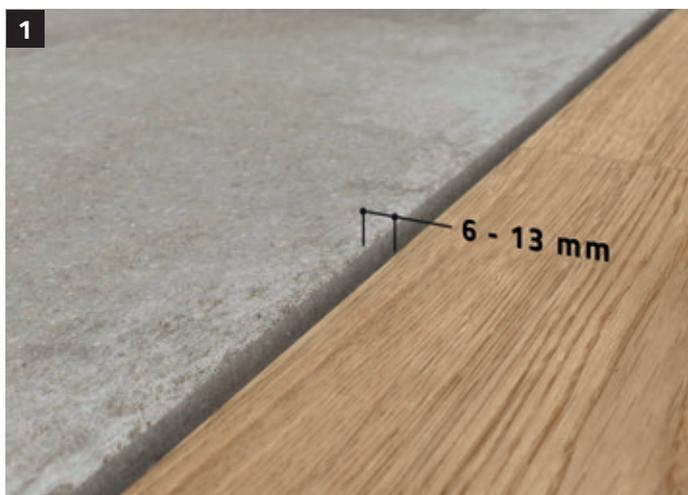

Die Breite der Übergangsfuge sollte zwischen 6 und 13 mm sein. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Stärke des Bodenbelags. Unsere Systeme des Typs X5 können bereits ab einer minimalen Bodenbelagsstärke von 5 mm eingesetzt werden.



Die Abmessungen für die Profilschnitte werden am Bodenbelag abgenommen. Eventuelle Gehrungsschnitte werden hierbei berücksichtigt.

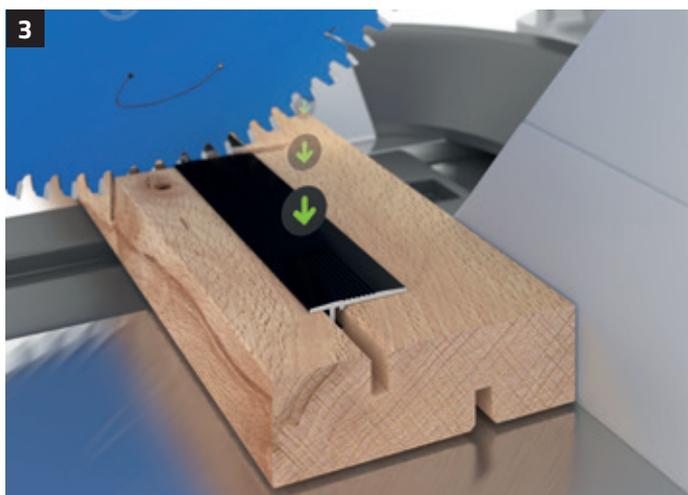


Die Profile werden passend abgelängt. Das Profil wird dabei sicher in unserer Schnitthilfe positioniert. Das Profil kann somit beim Schneidevorgang nicht verkanten.




Die Montageclips werden stirnseitig in das Übergangsprofil eingeschoben. Achtung: In der Übergangsleiste sind zwei gegenüberliegende Vorsprünge eingearbeitet, zwischen denen die Montageclips leichtgängig geführt werden.



Montageclips alle 30 cm in die Abschlussleiste einsetzen.

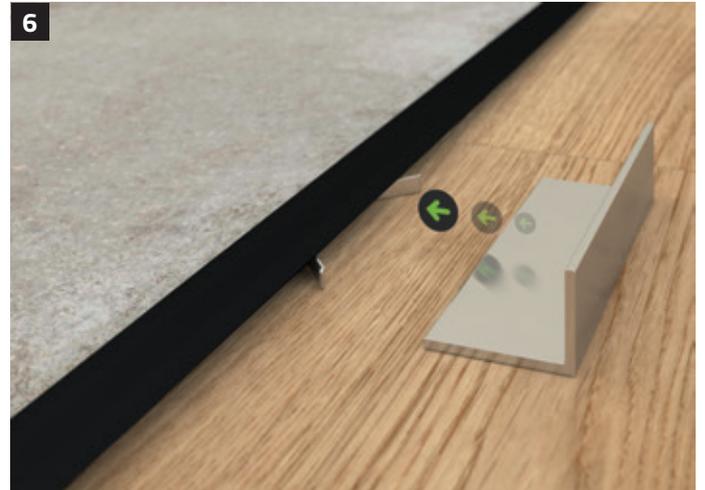

Das Übergangsprofil mit den eingeschobenen Montageclips wird nun in die Übergangsfuge in Montageposition gebracht. Mit der Montagehilfe werden die Montageclips vorsichtig aufgespreizt, indem mit der Montagehilfe die Montageclips Richtung Übergangsprofil gedrückt werden.

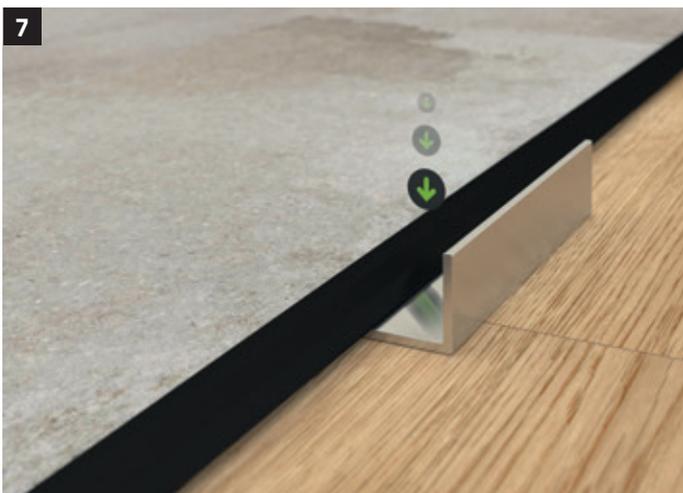


Sobald der Spannvorgang abgeschlossen ist, wird das Übergangsprofil nach unten gedrückt und die Montagehilfe abgezogen. Nun wiederholt sich der Spann- und Montagevorgang, bis alle Montageclips eines Übergangsprofils gespannt und versenkt sind. Zu evtl. Korrekturen kann das Übergangsprofil jederzeit aus der Übergangsfuge entnommen werden.



Das Übergangsprofil ist montiert. Nach einer kurzen Kontrolle kann das nächste Teilstück montiert werden.


MONTAGE DER ABSCHLUSSPROFILE KLEBEVINYL

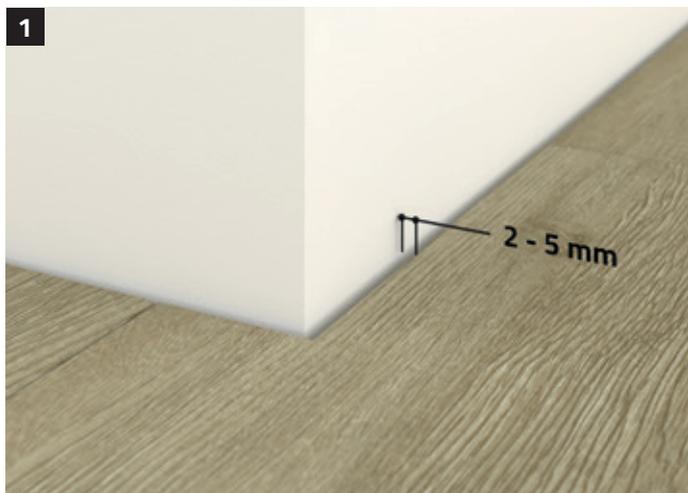

Die Breite der Anschlussfuge sollte zwischen 2 und 5 mm sein. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Stärke des Bodenbelags. Unsere Systeme des Typs X2 können bereits ab einer minimalen Bodenbelagsstärke von 2 mm bis 5 mm eingesetzt werden.



Die Abmessungen für die Profilschnitte werden an den Wandflächen abgenommen. Gehrungsschnitte für Innen- und Außenecken werden hierbei berücksichtigt.

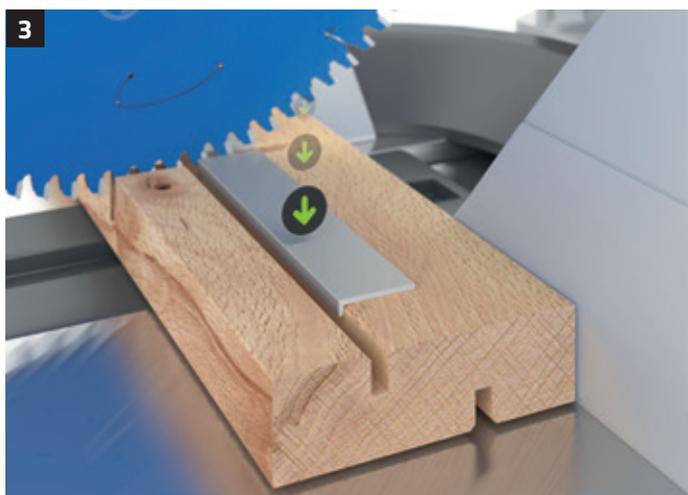


Die Profile werden passend abgelängt. Hierbei wird in einem Arbeitsgang der Gehrungsschnitt für Innen- oder Außenecke angebracht. Das Profil wird dabei sicher in unserer Schritthilfe positioniert. Das Profil kann somit beim Schneidevorgang nicht verkanten.



Die einzelnen Leisten werden **VOR** der Verlegung **OHNE** Kleber „anprobiert“. Wenn alles passt, werden die Profile wieder entfernt und mit der Verklebung begonnen.



Die einzelnen Klebestripes werden vom Klebebogen abgezogen (Abzuglasche beachten) und zur langen Seite hin bündig mit der Kante der Anschlussfuge auf den Bodenbelag geklebt.
Der Bodenbelag muss staub-, fettfrei und trocken sein. Ggf. vor Montage reinigen. Ideale Verlegetemperatur von +15°C bis +30°C.

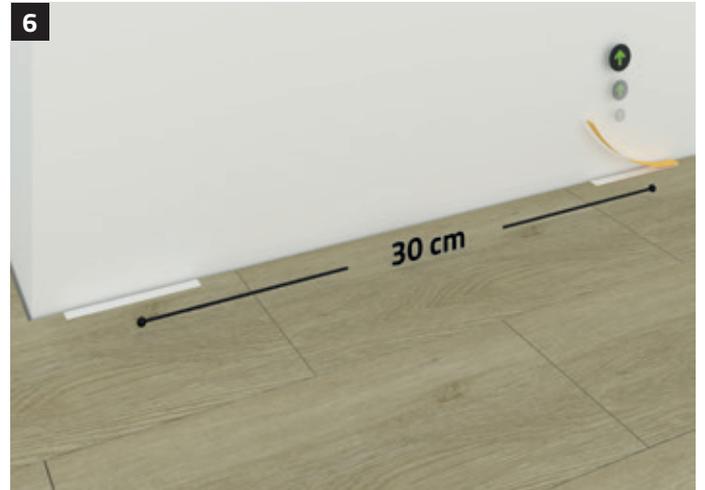

Klebestripes alle 30 cm auf den Bodenbelag lt. Punkt 5 aufkleben. Vor Montage der Abschlussprofile die gelbe Wachsfolie der Klebestripes an der Lasche nach oben abziehen.



Nun kann das Abschlussprofil der Wand entlang geführt und einfach auf die Klebestripes aufgeklebt werden. Die korrekte Positionierung ist wichtig, da nach dem ersten Klebestripe die Leiste nicht mehr parallel zur Wand verschoben werden kann.



Das Abschlussprofil ist montiert. Nach einer kurzen Kontrolle kann das nächste Teilstück montiert werden.


MONTAGE DER ÜBERGANGSPROFILE KLEBEVINYL



Die Breite der Übergangsfuge sollte zwischen 2 bis 10 mm sein. Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Stärke des Bodenbelags. Unsere Systeme des Typs X2 können bereits ab einer minimalen Bodenbelagsstärke von 2 bis 5 mm eingesetzt werden.



Die Abmessungen für die Profilschnitte werden am Bodenbelag abgenommen. Eventuelle Gehrungsschnitte werden hierbei berücksichtigt.

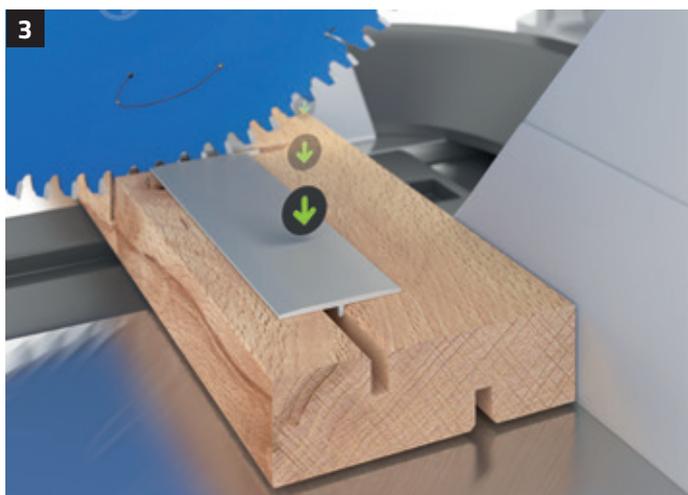


Die Profile werden passend abgelängt. Das Profil wird dabei sicher in unserer Schnitthilfe positioniert. Das Profil kann somit beim Schneidevorgang nicht verkanten.




Die einzelnen Leisten werden **VOR** der Verlegung **OHNE** Kleber „anprobiert“. Wenn alles passt, werden die Profile wieder entfernt und mit der Verklebung begonnen.



Die einzelnen Klebestripes werden vom Klebebogen abgezogen (Abzuglasche beachten) und einseitig zur langen Seite hin bündig mit der Kante der Übergangsfuge auf den Bodenbelag geklebt.
Der Bodenbelag muss staub-, fettfrei und trocken sein. Ggf. vor Montage reinigen. Ideale Verlegetemperatur von +15°C bis +30°C.

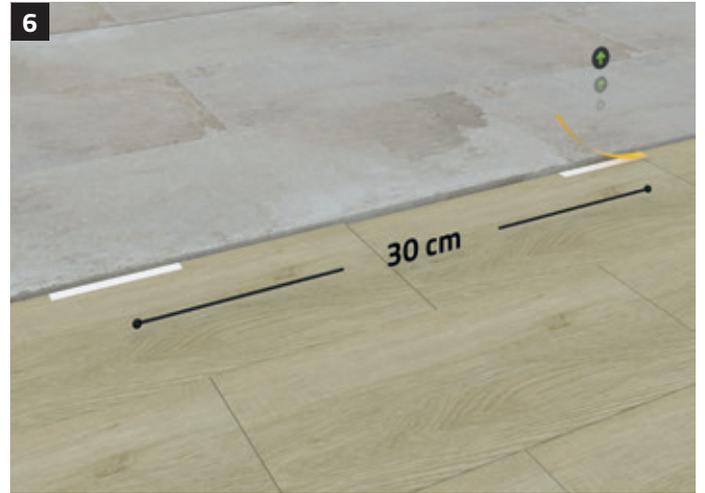

Klebestripes alle 30 cm auf den Bodenbelag lt. Punkt 5 aufkleben. Vor Montage der Abschlussprofile die gelbe Wachsfolie der Klebestripes an der Lasche nach oben abziehen.

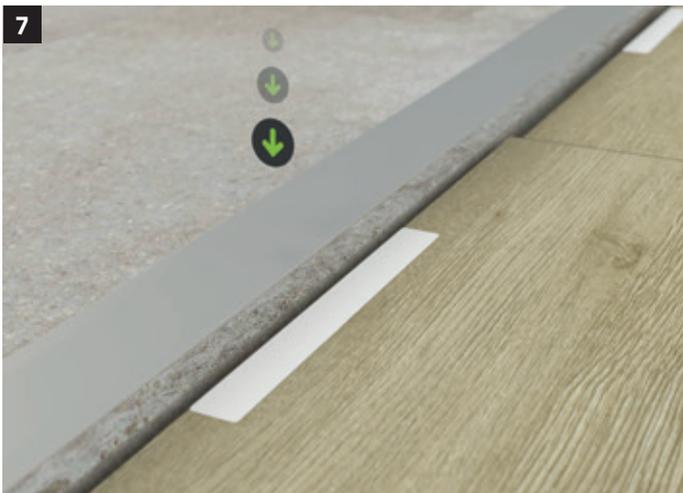

Nun kann das Übergangsprofil einfach auf die Klebestripes aufgeklebt werden. Die korrekte Positionierung ist wichtig, da nach dem ersten Klebestripe die Leiste nicht mehr parallel zur Übergangsfuge verschoben werden kann.



Das Übergangsprofil ist montiert. Nach einer kurzen Kontrolle kann das nächste Teilstück montiert werden.

minileiste®

www.minileiste.com



Händlerstempel

minileiste by ENGELTECH GmbH
Nockhofweg 26h
6162 Mutters
Österreich

+43 (0) 512 319 062
info@minileiste.com
www.minileiste.com



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2023



reddot winner 2020
best of the best



reddot winner 2020
best innovative product